

# ZUNDAPP

## Technische Mitteilungen Fahrzeuge



Nr. 10

Dezember 1976

Inhalt: 1. GTS 50 529-020 und C 50 Sport 529-010  
2. Verlustmeldungen

### 1. GTS 50 529-020 und C 50 Sport 529-010

Bei den beschriebenen Fahrzeugen kann es vereinzelt zu Startschwierigkeiten kommen. Zur Abhilfe sollten nachstehende Massnahmen durchgeführt werden.

Höherhängen der Düsennadel um 1 - 2 Kerben. Sollte das nicht zum gewünschten Erfolg führen, so ist die vorhandene Ansaugdichtung - Bestell-Nr. 280-04.105 (Alu 1 mm dick) - durch die Dichtung - Bestell-Nr. 283-04.111 (Cobritol beidseitig graphitisiert 1,5 mm dick) - zu ersetzen.

Dieses Teil bewirkt eine bessere Abdichtung an der Ansaugseite.

Bei den Motoren Typ 278/280 (C 50 Sport 3-Gang und GTS 50 4-Gang) wird diese Dichtung serienmässig ab Motor-Nr. 9516009 eingebaut.

Bei Bedarf bitten wir diese Dichtung über unsere Abteilung Kundendienst anzufordern.

### 2. Verlustmeldungen

Entwendet wurden:

1 KS 50 Super Sport Typ 530-50 L0 - Nr. 9022662/9500350

Besitzer: Fa. Josef Scherer  
8081 Haspelmoor Nr. 98

1 Mokick GTS 50 Typ 517-390 - Nr. 5784953/4149700

Besitzer: Herr Remmer Edzards  
Anderwarfen 1  
2943 Werdum/Ostfriesland.

ZÜNDAPP-WERKE GMBH  
Kundendienst

B 7553